

位置別	メインフロー	サブフロー	注意・要点
1 1列目1枚目のパネル取付け	主桁等に4本のチェーンを取付ける (橋脚上または昇降足場上作業)	チェーンクランプを取付ける ▼ 吊りチェーンをリングに通す	・クランプに先に チェーンを通して しまうとチェーン の落下のおそれあり
	4本のチェーンを一枚目のSKパネルにかけ、クランプで横ずれ防止処置をおこなう (橋脚上または昇降足場上作業)	チェーンをSKパネルの親フレームパイプに通す ▼ チェーンフックをチェーンのリンクにかける ▼ フックに脱落防止テープを巻く ※ ▼ チェーンがパイプの端になるようにして横ずれ防止の自在クランプを取付ける (4箇所とも・チェーンの内側)	・チェーンは主桁からSKパネルの下がり位置を考え 事前にチェーンへのフック掛け位置を確認しておく
	SKパネルにフレ止め処置(パネルの回転防止)を行い、パネルを下ろす (橋脚上または昇降足場上作業)	直交クランプでSKパネルの親フレームパイプの中央付近に フレ止め単管を取付ける (パネル両側とも) ▼ 2名以上1組でパネル両側各2本のチェーンを持ってパネルを静かに下ろす ▼ 鉄骨用クランプでフレ止め単管を主桁のフランジに固定する	・自在クランプは絶対に使わないこと ・フレ止め単管が桁フランジに対し斜めになる場合はフランジ下に2個以上の鉄骨クランプで単管を流して取り付ける ・チェーン長さや部材位置の再調整が必要な場合は必ずSKパネルを一旦橋脚上に回収して行う (絶対にパネルに乗らない)
	一枚目のSKパネルの各部が正しく取付けられているか、もれがないか確認する(指差し確認推奨)	SKパネル上に乗る ▼ 安全帯フックを適正な位置に盛り替える (2丁掛け励行)	・飛び降りないこと
	橋脚等より一枚目のSKパネルに乗り移る (橋脚上→SKパネル上作業2名)		

2

1列目2枚目以降のパネル取付け（同列・進行方向）

一枚目のSKパネル上より2枚目のパネル用の吊りチェーンを主桁に取付ける（SKパネル上作業）

一枚目のSKパネルの端部から前方約30cmの位置にチェーンクランプを取付ける

- ・チェーンの落下に注意

▼
チェーンクランプのリングにチェーンを通す

橋脚上作業員より2枚目のSKパネルの受け渡しをおこなう
(橋脚上+SKパネル上作業)

パネルを2名で受取る

- ・パネルを渡す側はジョイントの向きを合わせてから渡す
- ・受け取り側は自分の立ち位置を考えて受取る

▼
受取ったパネルを一枚目のパネル上に横向けに立てて持つ

吊りチェーンを2枚目のSKパネルにかける（SKパネル上作業）

吊りチェーンをSKパネルの布方向補強材（すき間のφ34パイプ）に通す

- ・チェーンは主桁からのSKパネルの下がり位置を考え事前にチェーンへのフック掛け位置を確認しておく

▼
チェーンフックをチェーンのリンクにかける

パネルを前方に押し出し・戻してジョイントを差し込む（SKパネル上作業）

SKパネルの左右2名でパネルを水平にしながら進行方向に押し出す

- ・チェーン長さの再調整が必要な場合はパネル両側のジョイントを挿し、抜け止め・ガタ止めを完全に終えてから片方づつ行なう

▼
一枚目パネルの左右ジョイントより少し先まで押し出し挿入位置を合わせる。

- ・チェーンのリンクがチェーンクランプリングの真ん中に乗らないようにかける（下図1）

▼
パネルを引き戻す

ジョイントの抜け止め・ガタ止めをする（SKパネル上作業）

脱落防止ピンをパネル親フレームパイプの連結固定穴に一杯まで押し込む

- ・固定ボルトは締め過ぎ注意（クランプ締め程度が適正）

▼
ジョイント固定ボルトをレンチで締める

▼
チェーンフックに脱落防止テープを巻く

3

2列目（横断方向）の1枚目のパネル取付け

1列目1枚目のSKパネルに取付けてある横連結側のフレ止め単管を取外す（1列目SKパネル上作業）

パネル親フレームパイプのフレ止め単管のクランプを取り外す

- ・フレ止め単管は解体時には必要なで横連結しない部分は残しておくほうが良い

フレ止め単管の鉄骨用クランプのクランプを緩め単管を取り外す（鉄骨クランプは主桁のフランジに残しておくこと推奨）

- ・鉄骨クランプを残すことによって目印になる

1列目1枚目のSKパネルに取付けてあるずれ止め用自在クランプを横連結用に用意する（1列目SKパネル上作業）

自在クランプを回しふたを下側にして開き、ボルトを立てておく

- ・ナットは適正位置まで緩めておく

主桁に2列目1枚目のパネル用のチェーン2本を所定の位置に取付ける（パネル連結の反対側）（橋脚上作業）

チェーンクランプを取付ける

- ・チェーンの落下に注意

吊りチェーンをリングに通す

主桁に2列目1枚目のパネルにチェーンをかけ横ずれ防止処置をする（橋脚上作業）

チェーンをSKパネルの親フレームパイプに通す

- ・チェーンは主桁からのSKパネルの下がり位置を考え事前にチェーンへのフック掛け位置を確認しておく（1列目と同じ高さになるように）

チェーンフックをチェーンのリンクにかける

チェーンフックに脱落防止テープを巻く

チェーンがパイプの端になるようにして横ずれ防止の自在クランプを取付ける（2箇所とも・チェーンの内側）

- ・渡す側は2名、受ける側は2名または1名

2列目1枚目のパネルを橋脚から所定位置まで静かにおろす（渡す側は橋脚上作業）（受け側は1列目のパネル上作業）

2名1組で1名はパネル片側2本のチェーンを持って、もう1名はパネルを持って静かに下ろす

- ・1列目とレベルが大きくずれている場合はパネルを一旦戻してからチェーン調整（小さなずれは何枚か組み終わってから調整）

受け側はチェーンのない側の親フレームパイプを1列目自在クランプに合わせて載せる。

3

2列目（横断方向）の2枚目以降のパネル取付け



パネルを前方に押し出し・戻してジョイントを差し込む
(SKパネル上作業)

SKパネルの左右2名でパネルを水平にしながら進行方向に押し出す

一枚目パネルの左右ジョイントより少し先まで押し出し挿入位置を合わせる。

パネルを引き戻し、連結側はクランプに仮預けする

- ・チェーン長さの再調整が必要な場合はパネル両側のジョイントを挿し、抜け止め・ガタ止めを完全に終えてから片方づつ行なう

- ・チェーンのリンクがチェーンクランプリングの真ん中に乗らないようにかける

ジョイントの抜け止め・ガタ止めをする(SKパネル上作業)

脱落防止ピンをパネル親フレームパイプの連結固定穴に一杯まで挿し込む

ジョイント固定ボルトをレンチで締める

- ・固定ボルトは締め過ぎ注意
(クランプ締め程度が適正)

1列目1枚目のパネルと2列目1枚目のパネルを側面で連結する
(1列目のパネル上作業)

自在クランプで親フレームパイプどうしを緊結する

フックに脱落防止テープを巻く

- ・クランプで連結するまでは取付け中のパネルには乗らない

取付けたSKパネルの各部が正しく取付けられているか、もれがないか確認する(指差し確認推奨)

1枚前のパネルより取付けを完了したパネルに移動する
(パネル上移動作業)

取付けたSKパネル上に乗り移る

安全帯フックを適正な位置に盛り替える
(2丁掛け励行)

- ・安全帯を外して移動しないこと

- ！ 作業は 2 名 1 組で連携して行なうので、お互いに声を掛け合い作業を行う。
- ！ 1 人の不安全行動はもう一人の生命も危険にさらす
- ！ ジョイントの取付がまだ不完全な状態でパネルには絶対に乗らない。
- ！ 不陸がでて、チェーンの長さ調整の必要が出た場合はある程度の枚数を取り付けてからでも部分調整が可能。ジョイントやクランプでまだしっかりと連結されていないパネルのチェーンは絶対に外さない・緩めない。

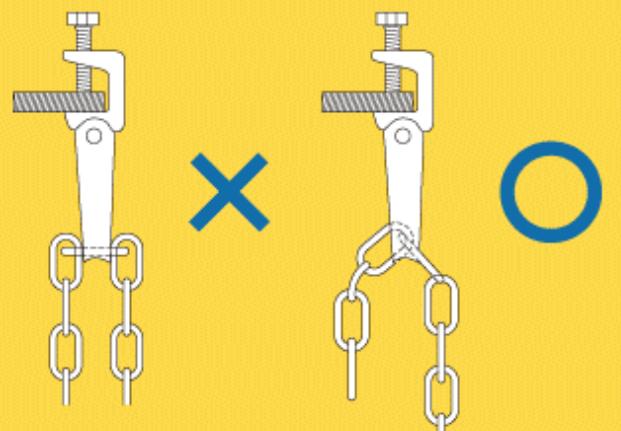


図1

※

